

**SPIS TREŚCI**

**PROGRAM  
PRAC KONSERWATORSKICH  
DLA REMONTU DACHU BUDYNKU  
PRZY ULICY WOLNOŚCI 25  
CERWIONCE - LESZCZYNACH**



**Wykonawca/zespół :**

Lokalizacja: Czerwionka, Wolności nr 25  
Gmina Czerwionka-Leszczyny

Województwo  
Urząd Ochrony Zabytków  
45-015 Katowice, ul. Piastowska 12  
tel./fax 32 255-77-28, 32 255-48-58

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Czerwionka-Leszczyny, Ligonia 5

Hanna Wiąk-Marzec

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
44-102 Gliwice, ul. Sobieskiego 48/1  
NIP 8311664332

mgr inż. arch. Hanna Wiąk-Marzec  
Pracownia Projektowa i Konservatorska  
44-100 Gliwice, ul. Sobieskiego 48/1

mgr inż. Małgorzata Steidl  
dr inż. Tomasz Steidl

Hanna Wiąk-Marzec  
Dział Organizacyjny

w Zakładzie Gospodarki  
Mieszkaniowej

w Czerwionce-Leszczynach  
Za zgodność kserokopii  
z oryginałem

zatwierdzona dnia 12.09.2009,  
w Czerwionce-Leszczynach dnia 12.09.2009,

przewodniczący ds. administracyjnych

Maria Kaczmarek Więsyk

Listopad-grudzień 2010r.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
3. MATERIAŁY WYŚCIÓWNE
4. OPIS OBIEKTU
5. STAN ZACHOWANIA
6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
7. SPIS FOTOGRAFIÍ ZAMIESZCZONYCH W TEKSCIE
8. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW
9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – UZUPEŁNIENIE

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Rybniku**  
**44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31**  
**tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658**

## STAROSTWO POWIATOWE

w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr 121/2/ZW/2026 z Gminą i Mieastem Czerwionka-Leszczyny, reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 23 listopada 2016 roku.

### 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konservatorskich dla remontu dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Wolności nr 25 w związku z planowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy Wolności 25 oraz Gminę Czerwionka-Leszczyny wykonaniem remontu dachu oraz opracowywaniem projektu budowlanego remontu dachu w/w obiektu.

Budynek mieszkalny położony w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Wolności nr 25 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/1550/95 z dnia 10.11.1995 roku jako element układu urbanistycznego dawnego osiedla robotniczego KWK Dębieńsko.

Ze względu na fakt, że planowany remont budynku obejmuje obecnie wyłącznie dach przedmiotowego obiektu, pilny ze względu na jego zły stan techniczny, zakres opracowywanego programu konservatorskiego obejmuje wyłącznie połaci dachową budynku, bez uwzględnienia prac remontowych elewacji.

### 3. MATERIAŁY WYMYSIOWE

- \* PB kapitałnego remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oprac. przez tech. bud. Grzegorza Gała
- \* Decyzja o wpisie do rejestru zabytków z dnia 10.11.1995 roku
- \* Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku
- \* Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac konservatorskich, restauratorskich z dnia 27 lipca 2011 roku przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

- \* Materiały archiwalne
- \* Literatura
- \* Wizje w terenie
- \* Dokumentacja fotograficzna

### 4. OPIS OBIEKTU

Osiedle mieszkaniowe zamknięte ulicami Wolności a Szkolną oraz Mickiewicza a Słowiackiego w Czerwionce powstało jako patronackie osiedle robotnicze dawnej kopalni Węgla kamiennego KWK "Dębieńsko" na początku XX. Budynek przy ulicy Wolności 25 to przykład jednego z typów mieszkaniowej architektury przedmiotowego osiedla.

Obiekt wzniósłony jest w technologii tradycyjnej, z cegły, z elementami muru pruskiego. Założony jest na planie wydłużonego prostokąta, podpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim cterospadkowym dachem z półszczytami. W elewacji frontowej dwie duże trójkatne fasaty w konstrukcji muru pruskiego, z wypełnieniem szczytów płonowym deskowaniem. W elewacjach bocznych półszczyty oraz prostokątne wydłużone lukarny nakryte jednospadkowymi dachami. W elewacji od strony podwórza trzy prostokątne pseudonosalizy nakryte jednospadowymi dachami. Elewacje ceglane, na ceglanym cokole z elementami cegły szklanej w kolorze białym (kaszatki).

Pokrycie dachu z dachówkami kartoflowymi w kolorze czarnowym, układanej podwójnie w koronkę drewnianej, paliwiowo-kleszczowej, jednowieszakowej. Konstrukcja więźby dachowej - dach cterospadowy, z półszczytami, symetryczny, konstrukcją wypełnione murem z cegły, wykonanym od zewnętrznej strony ceramicznymi kształtkami, glazurowanymi, w kolorze białym. Więźba dachowa wykonana jest z drewna iglastego. Konstrukcję dachu tworzą krokwie o wymiarach 11,5x13,5cm, (za wyjątkiem krokwi narożnych, o większym przekroju) o rozstawie w osiach ok 80 cm spoczywające na płatwach pośrednich o wymiarach 15x18cm.

murlatach - 16x16cm, oraz na płatwi kalenicowej o wymiarach 15x18 cm. Płatwie oparte są na dwóch rzędach słupów o wymiarach średnio 14x14 cm, stojących na obwodzie podtynku zastrzałami. W głównych węzłach ukośne zastrzały na obwodzie o przekroju 15x15 cm, spięte poziomym zastrzałem z krokwią nad ścianką kolankową. W każdym wiązarecie krokwie i słupy stojące są poprzecznie poniżej płatwi parą kleczczy 8x16 cm. W parti wyrzej poddasa belka kalenica wsparta na słupach - wieszakach ustawionych na ściąg.

Gabaryty elementów konstrukcyjnych:

- slupy - 14cm x 14cm
- platwie pośrednie - 15cm x 18cm
- platwie kalenica 15cm x 18cm
- murytary - 16cm x 16cm
- zastrzały - 15cm x 15 cm
- krokwie - 11,5cm x 13,5 cm za wyjątkiem większych krokwi koszowych

Okna na poddaszu – prostokątne, drewianej konstrukcji krosnowej, jednodzielne, jednopoziomowe, z poziomym podziałem skrzydła szprosem. W szczytach fajat okna prostokątne, konstrukcji drewianej skrzynkowej, jednodzielne, dwupoziomowe. Ponadto, okna wtórne połaciowe oraz stalowe wylazy dachowe.

## 5. STAN ZACHOWANIA

Oceny stanu technicznego dachu dokonano na podstawie oględzin zewnętrznych oraz ostukiwań miotkiem. Część konstrukcji dachowej niedostępna. Ostateczną ocenę stanu wieżby dokonać będzie można po rozembraniu pokrycia dachowego.

### Wieża dachowa

Stan konstrukcji wieży dachowej można uznać jako zadowalający. Konstrukcja dachu drewiania kleszczowo-płatwiowa, jednowieszkowa. Wieża dachowa wykazuje pewne

czynaki starzenia, wynikające z upływu czasu, niezbędny sumieniem i fachowo wykonywanych wcześniejszych prac naprawczych, zwiliszczą w obrębie pokrycia dachowego, co stwarzało możliwość przesaczania wód opadowych, śniegu, a tym samym działanie negatywnych czynników na stan techniczny drewnianych elementów.

Płatwie pośrednie są nienaznaczone spękanie wzdłużne na całym obwodzie. Spekana te mogą być objawem prostokątnej części w ścianie szczytowej północno-zachodniej. Płatwy pośrednie wykazują znacne ugięcie, (wtórnego podstemplowanego), widoczne są odbarwienia i uszkodzenia, będące efektem korozji biologicznej, działania wilgoci, wynikłe z miejscowych wcześniejszych nieszczelności dachu. Belka jest miejscowa spróchniała, kwalifikując się w całości do wymiany. Uszkodzenia płatwi obrazują zdjęcia nr 1 i 2.



Fot. nr 1. Uszczerb i podparcie płatwi w luku na północno-zachodniej.

## STAROSTWO POWIAŁOWE

w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 3

tel. 32 42 28300, fax 32 42 28650

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO  
PRZY UL. WOLNOŚCI NR 25 W CĘRWINIE - LESZCZYNACH



Fot. nr 2 Wypróchnienie igieł piatwi w lukarnie północno-zachodniej.

Widoczne są nienaznaczone piątowate pęknienia na kilku słupach na obwodzie konstrukcji.

Największe zniszczenia występują w obrębie narożnego słupa podtrzymującego konstrukcję muru pruskiego w narożu północno-zachodnim, pękniętego na znacznej głębokości przekroju, na całej jego wysokości i noszącego słady wypróchnienia. Słup kwalifikuje się w całości do wymiany. [Zdj. nr 3,4].



Fot. 3,4 Uszkodzony słup podtrzymujący piatwę w lukarnie północno-zachodniej.




Fot. 5 Półszczyt od strony północno-zachodniej.



Fot. 7 Zniszczona długotrwały działaniem wilgotności konstrukcja  
piaskowych słupów i podwaliny.



Fot. 7 Zniszczona długotrwały działaniem wilgotności konstrukcja  
piaskowych słupów i podwaliny.

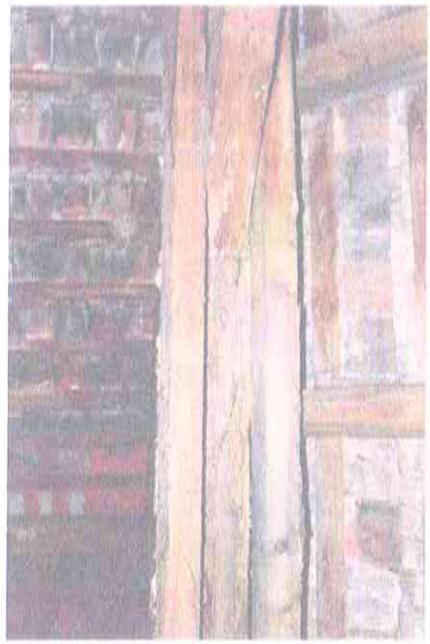

Fot. 8 Uszkodzenia płatwi pod murami prostymi w północno-zachodnim  
szczytce.



Fot. 9 Szczyci głotudniowo-wschodni.

#### Lukarny w ścianach szczytowych

Konstrukcja lukarn w ścianach szczytowych wykazuje znacne zużycie, ze względu na długotrwałe działanie czynników wilgościowych, spowodowane wadliwymi obróbkami biacharskimi, zwłaszcza konstrukcją lukarny w ścianie północno-zachodniej (fot. nr 1). Prace

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 28 6500 fax 32 42 28 658

## STAROSTWO POWIATOWE w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 669

pośrednia wykazuje znaczne ugieńcie, widoczne są odbarwienia i wypłotnienia, będące efektem korozji biologicznej, działań wilgoci.

Deskowanie na ścianach bocznych, będące pod wpływem długotrwałego działania wilgoci, odbarwione, częściowo poddane korozji biologicznej, do wymiany. Pionowe elementy konstrukcyjne pomiędzy oknami nieznacznie spękanie, odbarwione, drobne ubytki i zniszczenia drewnianego okapu.

Stocarka okienna drewniana, kreskowej konstrukcji, naturalnie zużyta, do wymiany odtworzeniowej. Zniszczone obróbki blacharskie.

Fot.10  
Fragment lukarny w  
szczytach północno-  
zachodnim



Okap dachu - deski tworzące skrzynię okapu dachu miejscowo uszkodzone, z ubytkami.



Fot.13 Widoczne uszkodzenia, ubytki drewnianego okapu dachu - destosowanie do wymiany.

Wieża dachowa wymaga przeprowadzenia prac naprawczych, konserwujących i wzmacniających.

Fot.11  
Lukarna w szczytach  
północno-zachodnich.



Pokrycie dachowe - pokrycie dachowe z dachówkami kąpiówkami, kładzionej pierwotnie na sucho, miejscowo nieszczelne, wykazuje drobne prześwitły. Pojedyncze dachówki obłuzowane, stwarzające ryzyko osunięcia z podłaci dachowej, braki dachówek na krawędziach lukarn w elewacji frontowej. Widoczne wcześniejsze lokale naprawy pokrycia, przekładki, położenie dachówek na zaprawie cementowej, prawdopodobnie jako działanie naprawcze, mające na celu usunięcie nieszczelności pokrycia.

Istniejące łaty noszą ślady licznych wcześniejszych zawiązań, w znacznej części porażone są pleśnią, zwilaszcza w miejscach penetracji wody. Kwalifikują się w całości do wymiany.

Pokrycie dachu wymaga zastosowania nowego materiału - dachówki kąpiówkowe, wraz z wszystkimi elementami systemowymi.



Fot. 14 Falista w elewacji frontowej - od strony zachodniej, ubity dachówek na krawędziach dachu.

Fot.15 Przesiątki w pokryciu dachowym.

Kominy - Konstrukcja kominów wykazuje znaczy stopień degradacji. Kominy wykonane ze zwykłej cegły ceramicznej, nie klinkierowej, noszą ślady erozji w wyniku cyklicznych procesów zawiązania i przemarzania. Brak właściwie wykonanych zwiercięć w postaci gzymsov i czap kominiarskich, cegły miejscowości obilżowane, pokryte nawaświetleniami atmosferycznymi.



Fot. 16 Kominy dachowe w zachodniej części budynku.

Obróbki białożarskie - obróbki białożarskie bocznych ścianek lukarn w wielu miejscach uszkodzone, odsztalcone, nie spełniające swojej izolacyjnej roli. Obróbki białożarskie koszy, kominów, rynny i rury spustowe - podobnie w złym stanie technicznym, do wymiany. Rynny, stalowe, miejscowo odsztalcone w wyniku działania wysokiej temperatury, nie zabezpieczają przed zalewaniem ścian od wód opadowych.



Fot. 17 Lukama w pokudniowo-wschodniej części budynku.

Wylązy dachowe - stalowe, zużyte, nieszczelne.



Fot. 19 Uszkodzony wylaz dachowy

Instalacje - odgromowe - do wymiany.

## 6. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

### 6.1 ZATOŻENIA KONSERWATORSKIE

Za podstawę prac remontowo-budowlanych przyjęto zasadę utrzymania oryginalnego pierwotnego wyglądu obiektu, przywracenia jego wartości estetycznych oraz przywrócenie poszczególnym elementom budowlanym należytych właściwości technicznych. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych ma na celu ponadto zapewnienie ochrony obiektu przed niszczącym działaniem wód opadowych, a tym samym przed dalszą destrukcją.

Dla wykonania prac konservatorskich na obiekcie zaproponowano produkty i technologiczne rozwiązania systemowe firmy Remmers, jako posiadającej bogatą ofertę materiałów dostosowanych do złożonej problematyki konservatorskiej. Nie wyklucza się zastosowania



Fot. 18 Przykład zmiszczonych obróbek w pseudoryzfatach wejść od strony podwórza.

- W przypadku stwierdzenia zbutwienia elementów dachowania należy je w całości usunąć i wymienić na nowe.
- Polażenia cieślańskie, które uległy rozluźnieniu naprawić lub uzupełnić brakujące elementy.
- Przeprowadzić właściwą impregnację wszystkich bez wyjątku istniejących, drewnianych elementów konstrukcyjnych.
- Fragmenty uszkodzonych (zbutwiałych) elementów drewnianych gdzie nastąpiło obniżenie parametrów wytrzymałościowych należy wzmacnić stosując poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna, np. PU – Holzverfestigung firmy Remmers, uprzednio stosując ewentualnie odpowiedni środek zwalczający owady oraz grzyby metodą natrysku lub smarowania.
- Jeżeli podczas remontu w miejscach niedostępnych podczas oględzin, zostanie stwierdzone skorodowanie elementu przez owady - techniczne szkodniki drewna lub przez grzyby domowe, należy element ten odosąć, oczyścić szczotkami, następnie zastosować odpowiedni środek zwalczający owady lub grzyby metodą natrysku lub smarowania. Zaleca się zastosowanie metody chemicznej dezynsekcji przy użyciu np.: Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers – do stosowania powierzchniowego oraz inkiejkacji w głębinie. Po zakończeniu prac dezynsekcjnych należy obserwować miejsca żerowania owadów. W przypadku ponownego pojawienia się wzmiękowanych szkodników, należy zabejść dezynsekcjne powtórzyć. Dodatkowo jeżeli po ociosaniu element nie spełni wszystkich parametrów wytrzymałościowych, należy go wrzucić stosując obustronne nakładek z desek lub bali łączone na śruby lub wymienić na nowy o tych samych właściwościach technicznych (rodzaj drewna, wilgotność, wymiar), przedtem wykonując obliczenia statyczne przez odpowiednio uprawnioną osobę.
- W przypadku stwierdzenia – w trakcie prowadzonych prac remontowych, obecności na konstrukcyjnych elementach drewnianych grzybów pleśniowych lub domowych zaleca się bezwzględnie zastosowanie skutecznego preparatu grzybobójczego, np. Produkt grzybobójczy firmy Altax lub innego równoważnego.

alternatywnych produktów i rozwijanych systemowych innych firm o równoważnych właściwościach.

## 6.2 PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

- Głównym celem działań konservatorskich w obrębie pokali dachowej jest przywrócenie pierwotnej estetyki obiektu poprzez naprawę uszkodzeń, uzupełnienie ubytków, oczyszczenie z nawaśwień, wzmacnienie strukturalne oraz zabezpieczenie przed dalszym destrukcyjnym działaniem wód opadowych.

### Wieża dachowa

- Poddasze należy wysprzątać, usunąć zbędne materiały łatwopalne, udostępnić wieżę dachową;
- Zabezpieczyć poddasze przed możliwością zatania przez opady atmosferyczne w trakcie wymiany pokrycia dachowego,
- Usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego.
- Usunać wszystkie istniejące zbędne elementy stalowe, po dawnych konstrukcjach, przyłączach, etc.
- Dokonać ostatecznej oceny stanu technicznego przez osobę uprawnioną wszystkich elementów wieży dachowej niedostępnych w czasie wcześniejszych oględzin; Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachowej (plataw pośrednia, stup w narozu północno-zachodnim), wykonanie nowych na zasadzie odwzorzeniowej. Nowe elementy wykonać z drewna budowlanego, przesuszonego zabezpieczonego wczesniej odpowiednim środkiem biochronnym, czteroфункциjnym czyli zabezpieczającym przed grzybami, domowymi, pleśniowymi, owadami – technicznymi szkodnikami drewna, a także spełniającymi warunkiっぽ. Zaleca się zastosowanie produktów jednego producenta (ze względu na wzajemną kompatybilność). Należy pamiętać, o każdorazowej doktarcznej impregnacji pokładeń i nacięć ciesielkowych. Przed wymianą elementu konstrukcyjnego należy wcisnąć wężła i usztywnienie podłoża tego podparcia.

## STAROSTWO POWIATOWE w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 78 300, fax 32 478 658

- Wszystkie istniejące elementy drewniane wieżby dachowej oraz nowo wbudowane należy zabezpieczyć przeciwogniowo, np. Brandschutz firmy Remmers lub inny równoważny.
- Sprawdzić istniejącą instalację oświetleniową zgodnie z przepisami ppoz.
- W przypadku stwierdzenia – w trakcie prowadzonych prac remontowych, obecności na konstrukcyjnych elementach murowych gryzów domowych zaleca się bezwzględnie zastosowanie skutecznego preparatu grzybosóbójczego, np. Adolit M flüssig firmy Remmers lub innego równoważnego.

### Naprawa konstrukcji muru pruskiego

Konstrukcyjne drewniane elementy muru pruskiego w ścianach szczytowych, które uległy, korozji biologicznej i nie posiadały odpowiednich parametrów wytrzymałościowych należy wymienić na zasadzie odtworzeniowej. Wszystkie nowe elementy wykonać z drewna budowanego, przesuszonego, zabezpieczonego wcześniejszej odpowiednimi środkami biochronnymi. Zaleca się zastosowanie produktów jednego producenta [ze względu na ich wzajemną kompatybilność]. Należy pamiętać o każdorazowej dokładnej impregnacji połączeń i nacięć cieśliskich. Zastosowanie preparatu np. Firmy Remmers Impragniergrund plus.

W przypadku podjęcia na budowie decyzji o zastawianiu fragmentów oryginalnej konstrukcji drewnianej (pionowe stupy – uszkodzenia mniejsze niż 30% przekroju) należy podać je zbięgiem remowacyjnym, dezinfekcyjnym i wzmacniającym.

- Wykonać czyszczenie metodą mechaniczną z użyciem ścierniwa Garmi (zabezpieczając sąsiadujące powierzchnie szklowane przed ewentualnym uszkodzeniem).
- Wzmocnienie uszkodzonych (zbudowanych) elementów drewnianych, gdzie nastąpiło obniżenie parametrów wytrzymałościowych, np. przez zastosowanie poliuretanowego preparatu do wzmacniania drewna, np. PU – Holzverfestigung firmy Remmers.
- W przypadku stwierdzenia skorodowania elementu przez owady – techniczne szkodniki drewna lub przez grzyby domowe, należy element ten ociosać, oczyścić szkotkami, wykonać nowe pokrycie dachu z nowej analogicznej ceramicznej dachówki karpiówki.

- następnie zastosować odpowiedni środek zwalczający owady lub grzyby metodą chemiczną dezynsekcją przy użyciu farby drewna ubikii drewna, firmy Remmers. Uzupełnić znacze ubikii drewna, firmy Remmers, podając nowy element impregnacji jak catość konstrukcji.
- Uzupełnienie ubików w drewnianej konstrukcji preparatem PH Holzertsatzmasse firmy Remmers w celu odtworzenia wymiarów i wytrzymałości na ściskanie.
- Impregnacja istniejącego szachulca preparatem Adolit Holzbau B firmy Remmers.
- Skałanie kolorystyczne – zastosowanie farby Deckfarbe w kolorze palisander.
- Odtworzenie zewnętrznych listew wykończeniowych w szczytach, w kolorze jak całości konstrukcji.
- Oczyszczenie mechaniczne szkotkami od wewnętrznej strony ceglanego muru wypełniającego przestrzeń pomiędzy drewnianą konstrukcją. W przypadku stwierdzenia – w trakcie prowadzonych prac remontowych, obecności na elementach murowych grzybów domowych zaleca się bezwzględnie zastosowanie skutecznego preparatu grzybosóbójczego, np. Adolit M flüssig firmy Remmers lub innego równoważnego.
- Wzmocnienie strukturalne ostabionego istniejącego muru preparatem Silicatfestiger. W razie konieczności fragmenty ostabione muru przemurować.
- Czyszczenie i konserwacja szklionionych kształtek na elewacji. Czyszczenie chemiczne szklionionych powierzchni pastą np. Fassadenreiniger Paste, zgodnie z technologią. Ubytki w kształtkach reprofilować zaprawą Multispachtel, malowanie farbą epoksydową Remmers EpoxyBS 3000 [kolor biały], zamknięcie na polijsk żywicą poliuretanową odporna na UV, produktem Scheidel Epoxilan Schutzlack 2K.
- Spoinowanie ceglanego szklionionego wątku. – Usunięcie spoin na głębokość 2cm. Ponowne spoinowanie produktem Fugenmörtel TK, w kolorze dopasowanym do istniejącej fugi.
- Wykonanie impregnacji szklionionej powierzchni produktem Funcosil OFS.

### Pokrycie dachowe -

Ze względu na znaczny stopień zużycia istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki należy wykonać nowe pokrycie dachu z nowej analogicznej ceramicznej dachówki karpiówki.

w kolorze czerwonym, układanej podwójnie w koronkę, z zastosowaniem właściwych elementów systemowych (ęsiorły, dachówki kalenicowe, gąsiorły szczytowe, wentylacyjne, komplet materiałów - taśmy uszczelniające, membrany, photki przeciwśniegowe, ławy kominarskie), niezbędne do wykonania szczelelnego pokrycia.

Na kalenicach dachu gąsiorły mają być ułożone na podniesionej na odpowiednią wysokość tacie kalenicowej, mocowanej na wspornikach. Pod gąsiorami umieścić taśmę uszczelniającą-wentylacyjną.

Wszystkie materiały winny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta.

Przy demontażu pokrycia dachowego zabezpieczyć odsłonięte poddasze przed załaniem.

Wykonanie membranę z folii paroizolacyjnej umieszczoną pod dachówką ceramiczną.

Demontaż starego okucenia pokrycia dachowego. Montaż nowych lat na kontratach dachówki karpiótki i sposobu składzenia, impregnacja w kapelii impregnatem wielofunkcyjnym, np. typu Fobos, zgodnie z technologią producenta.

Po wymianie lat, ułożeniu folii paroprzepuszczalnej i zamocowaniu kontrata rozpoczęć układanie dachówek poczęwszy od okapu dachu. Dachówki układane na łatach muszą być przymocowywane wg zasad: co najmniej trzecia dachówka mocowana powinna być za pomocą dwóch wkrętów, każda dachówka wokół otworów oraz każda dachówka przy krawędzi mocowana za pomocą dwóch wkrętów, każda dachówka docinana mocowana w ilości wkrętów wg kolejnych otworów na wkręty.

#### Remont kominów

Kominy należy przemierować wykorzystując pełną regę klinkierową klasy co najmniej 25 z odtworzeniem istniejących zwierzeń w formie gzymsov. Fugowanie spoin gotowymi zaprawami mrozoodpornymi dostosowanymi do cegły klinkierowej (typu trisowego) w kolorze szarym. Wykonać nowe obróbki biało-biały biały powlekanej w kolorze dachówki.

#### Wymiana obróbek biało-biały

Demontaż zniszczonych obróbek biało-biały gzymsov, kostek, okien pokładowych, lukarn oraz kominów. Wykonanie nowych obróbek z blachy powlekanej w kolorze czerwonym.

#### Wymiana rynien i rur spustowych

Demontaż istniejących zniszczonych rynien i rur spustowych. W miejscu istniejących zniszczonych rynien i rur spustowych montaż nowych rynien i rur spustowych wykonanych z blachy tytanowo - cynkowej, o średnicy Ø150. Rynnny montować z minimum 0,3 % spadkiem, na hakach o rozstawie, zgodnym z instrukcją producenta. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być uszytowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Rury spustowe mocować do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2m. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wibitę trzpieniu w spójny mur, bez naruszenia cegły licowej elewacji.

#### Stolarka okienna

W razie konieczności wymiana zniszczonej stolarki okiennej pokładowej na poziomie stropu - zastosowanie okien o drewnianej konstrukcji, malowanych od zewnętrznej strony w kolorze grafitowym.

Montaż nowej stolarki okiennej w lukarnach, w ścianach szczytowych na zasadzie odtworzeniowej, w konstrukcji drewnianej malowanej w kolorze drewnianej konstrukcji lukarn - w kolorze palisander.

#### Drewniany okap dachu

Wykonać nowy okap dachu na zasadzie odtworzeniowej, z drewna budowanego impregnowanego, malowanego w kolorze palisander

## STAROSTWO POWIATOWE

w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31

tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658



UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace remontowo-konservatorskie mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i po opublikowaniu

pozwolenia na budowe...

Prace remontowo-konserwatorskie powinny być wykonywane przez firmy posiadające

Dokumentacja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych.

7. SPIS FOTOGRAFII W TEKŚCIE

FIG. 1 Ugięcie i podparcie piastw w lukarnie północno-zachodniej.  
FIG. 2 Wypróchnienie ugły piastw w lukarnie północno-zachodniej

Fig. 3.4 Uszczelniony strop podpierający płatew w lukarnie północno-zachodniej.  
Fig. 3.5 Połączony od strony północno-zachodniej.

**Zadanie 5.** Później od strony północno-zachodniej.

FIG. 8. Uszczodzenie płatów pod murami pruskimi w północno-zachodnim szczytce.  
FIG. 9. Szczyt pokutnawco-wschodni.

Fot.10 Fragment lukuarny w szczycie północno-zachodnim.  
Fot.11 Lukarna w szczycie północno-zachodnim.

rot.12 Lustrami w szczytach potużniowego-wschodnim.  
rot.13 Widoczne uszkodzenia, ubity drewnianej okapu dachu - deskowanie do wymiany.

FIG.14 Façada w elewacji frontowej - od strony zachodniej  
FIG.15 Przeswity w pokryciu dachowym.

or 16 Kominy dachowe w zachodniej części budynku,  
or 17 Lukarny w północno-wschodniej części budynku.

Ort 18. Przykład zmieszanych obrabek w pseudonyzachach: wejść od strony podwórza.  
Ort 19. Ustrojotom wyjąć dachowy.

BIBLIOMIENIA PROJEKTANTÓW

John M. Morrissey

Pani Małgorzata Steidl o numerze ewidencyjnym SUK/BO/2978/01  
adres zamieszkania ul. Kościuszki 20/5, 44-100 Gliwice  
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-12-31.

Zasświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opartego na bezpiecznym podpisem elektronicznym  
wyemitowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20-05-02-15 roku przez:

Franciszek Budska, Przewodniczący Rady Ś牠atej Olbrachowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dodatak am. 3 pkt 2 zasady z dnia 15 kwietnia 2011 r. o pozwolach elektronicznych (Dz. U. z 2004 nr 150 poz. 1570) dane w postaci  
elektronicznej, dotyczące zasady i warunków pozwolenia na prowadzenie czynności pozwolonej na mocy pozwolenia, o której mowa w art. 1  
tymże zarządzeniem, zgodnie z późniejszymi pozwoleniami oznaczonymi numerem pozwolenia, podjętymi wraz z  
pozostałymi pozwoleniami, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pozwolach elektronicznych.

Ważne! Brak dodatkowej opłaty za komunikację z wydawcą możliwa jest jedynie w przypadku kontaktu z wydawcą na stronie Poisze.pl lub kontaktu z wydawcą na stronie [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub [www.educationline.pl](http://www.educationline.pl).

9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - UZUPEŁNIEŃIE

Katowice, dnia 19 kwietnia 2003.

Re: awid. Zdjęcia

SZCZERECZE PRZYGOTOWANIA ZAKOŃCZONE  
DO PRZEWIDZIENIOWYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Re: doleka@... 2003-04-16 08:57:42  
1/ 15 kwietnia 2003 r. po porozumieniu Ministerstwa Gospodarki Terenu-  
wsi i Leśnictwa Si Skarbu, Ma. nr. 20. 11 kwietnia 1975 w sprawie sze-  
ściu obiektów technicznych w Katowicach (Dz.U.Nr. 8, poz. 46  
z 1975, poz. 60, 61, 62, 63) pod. 239, stwierdzono się, że:  
Obiekt /k. Katowice, ul. Wolności 25, B.D.L.  
małżeństwo Anny i Jana Bujnowskich, zatrudnionej w Państwowej  
użytkowniku lnu. 15 przedsiębiorstwa 1950r. w Katowicach,  
posiadają przybytek wiejski zakodowane numerem do wykonywania se-  
miorocznej fundacji 2003/2004  
w miejscowości Katowice, ul. Wolności 25, B.D.L.

Obiekt /k. Małgorzata, S.T.B.I.D. jest upoważniony do:  
1/ sporządzania projektów w zakresie rozbudowy konstrukcyjno-sudowej  
budynków oraz innych budowli z wykorzystaniem linii kolejowej i stacji  
towarowej, drogi oraz nieruchomości leżących na posesji, budowl i hydrotec-  
niczych i melioracji wodnych.  
2/ sporządzania projektów w zakresie rozbudowy architektonicznych  
inwentarskich i gospodarczych obiektów projektów powtarzalnych i  
budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działań budżetowych  
zrealizowanych tych budynków.  
3/ prowadzenia jednorodzinnego, zasadycznego oraz innego budynków o  
tej samej do zlebowania, udostępniania i kontroliowania budowy i  
szerzenia i kontroliowania utwarzania konstrukcyjnych elementów  
zrealizowanych tych budynków.



Budynek mieszkalny przy ul. Wolności 25 - widok na elewację frontową



Budynek mieszkalny przy ul. Wolności 25 - widok od strony podwórza - północno-zachodniej strony.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO  
PRZY UL. WOLNOŚCI NR 25 W CZERWIONCE - LESZCZYNACH



Elewacja północno-zachodnia.



Elewacja południowo-wschodnia.



Szczyt w elewacji północno-zachodniej.




Szczyt w elewacji południowo-wschodniej.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31  
tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658

PROGRAM PHAC KONSERWATORSKICH DLA REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO  
PRZY UL. WŁONIÓŚCI NR 25 W CZEŘWONCE - LESZCZYNACH



Szczyt w elewacji frontowej - od zachodniej strony.

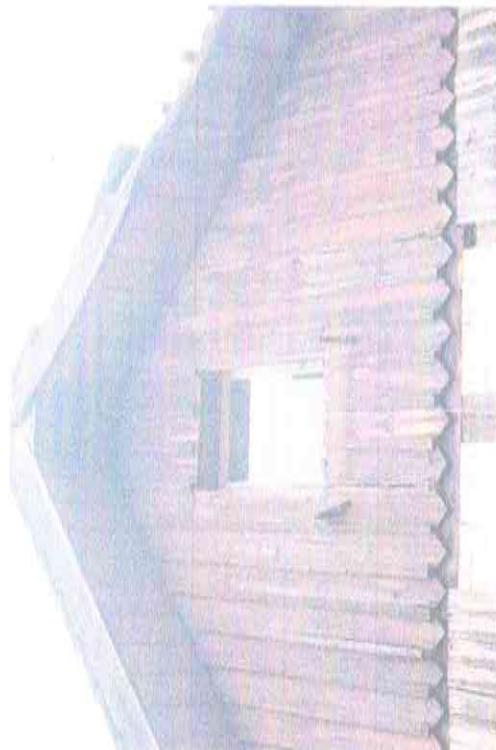

Fragment szczytu facytaty w elewacji frontowej - od zachodniej strony.

